

2017年11月10日

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

Cisco ASA ソフトウェアに関する脆弱性について

Cisco ASA ソフトウェアの Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1) の XAUTH コード処理に関して脆弱性が存在する事が判明しました。この脆弱性は、IKEv1 ネゴシエーション時に XAUTH パラメータの整合性チェックが不適切に実行される事に起因します。リモートの攻撃者が不正な XAUTH パラメータを対象機器に送信し続ける事により、再起動を引き起こす可能性があります

■ 本件の詳細情報

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170419-asa-ipsec>

■ 対象製品

- ・ Cisco ASA 1000V Cloud Firewall
- ・ Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances
- ・ Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls
- ・ Cisco ASA Services Module for Cisco Catalyst 6500 Series Switches and Cisco 7600 Series Routers
- ・ Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)
- ・ Cisco ASA for Firepower 9300 Series
- ・ Cisco ISA 3000 Industrial Security Appliance

また下記 VPN 接続の終端設定をしている場合、本脆弱性に該当しません。

- ・ Clientless SSL
- ・ AnyConnect SSL
- ・ Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) AnyConnect
- ・ LAN-to-LAN VPN

- ・ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)-IPsec VPN

■ 対処方法

修正されたソフトウェアへのバージョンアップをお願いします。

利用バージョン	修正バージョン
9.0 以前	9.1(7.7)以降※
9.0	9.1(7.7)以降※
9.1	9.1(7.7)以降※
9.2	9.2(4.11)以降
9.3	9.4(4)以降※
9.4	9.4(4)以降
9.5	9.5(3)以降
9.6	9.6(1.5)以降
9.7	該当しません
9.8	該当しません

※9.1 より前、及び 9.3 の Cisco ASA ソフトウェアリリースは、ソフトウェアメンテナンスが終了しているため、サポートされているリリースに移行する必要があります。

■ 修正ソフトウェアの入手方法

以下のサイトから入手可能です（事前にアカウント登録必要）

<http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html>

お問い合わせは、弊社担当営業までお願いいたします。

以 上